



**ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levél cím: 1458 Budapest 97. Pf.: 13.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!
Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED] Kft.

Budapest

[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] műhelyében 2007. [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A villanybojler főkapcsolóját azonosítani kell.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.
- 2.) A fali villamos kötéscsatló fedelét fel kell szerelni az öltözőben.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.
- 3.) Az akna elszívás kapcsolóját azonosítani kell.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.
- 4.) A műhely villamos főkapcsolóját azonosítani kell.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.
- 5.) A 2072.sz. köszörűgépen a forgásirányt fel kell tüntetni.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.
- 6.) A 2072.sz. köszörűgépen a kapcsoló BE-KI állását meg kell jelölni.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.
- 7.) Az 1008. sz. köszörűgépen a védőburkolatot ki kell egészíteni.
Teljesítési határidő: 2007. június 15.

8.) Az 1008. sz. köszörűgép fölött a villamos kábel húzás elleni védelmét ki kell alakítani.

Teljesítési határidő: 2007. június 15.

9.) A kompresszor nyomásmérőjén a maximális megengedett nyomásértéket meg kell jelölni.

Teljesítési határidő: 2007. június 15.

10.) A 9413. sz. fűrőgépen kapcsoló BE-KI állását meg kell jelölni.

Teljesítési határidő: 2007. június 15.

11.) A 9413. sz. fűrőgépen a forgásirányt fel kell tüntetni.

Teljesítési határidő: 2007. június 15.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A villanybojler főkapcsolóját nem azonosították.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 19. § (1) bek: *A munkaeszközt jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelkező kezelőelemmel kell ellátni.*

2.) A fali villamos kötésdoboz fedele hiányzott az öltözőben.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-410:1999+1M:2004. 412.2.1 pont, mely szerint:

„Az aktív részek olyan burkolatok belsejében, illetve olyan védőfedések mögött legyenek elhelyezve, amelyek védetség fokozata legalább IP2X vagy IPXXB...”

3.) Az akna elszívás kapcsolóját nem azonosították.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 25. §, amely előírja, hogy *„a munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges egyértelmű, könnyen észrevehető és a munkavállaló által érthető jelöléssel, illetve figyelmeztető jelzéssel”.*

4.) A műhely villamos főkapcsolóját nem azonosították.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 19. § (1) bek.

5.) A 2072.sz. köszörűgépen a forgásirányt nem jelölték meg.

Vonatkozó előírás: az MSZ 6072-2:1984. 1.3 pontja, mely szerint:

„A köszörűorsó forgási irányát tartós és jól látható nyíllal meg kell jelölni a köszörűkorong védőburkolatán vagy a köszörűkorong közelében az orsóházon.”

6.) A 2072.sz. köszörűgépen a kapcsoló BE-KI állását nem tüntették fel.

Vonatkozó előírás: az MSZ 6072-1:1984. 3.2 pont előírása, mely szerint:

„a kezelő elemek rendeltetését fel kell tüntetni.”

7.) Az 1008. sz. köszörűgépen a védőburkolat hiányos volt.

Vonatkozó előírás: az MSZ 6072-1:1984. 1.1. pontja, amely előírja, hogy „a géptesten kívül elhelyezett mozgó részeket, ha azok a kezelő sérülését okozhatják, védőburkolattal el kell látni”.

8.) Az 1008. sz. köszörűgép fölött a villamos kábel és az elosztó húzás elleni védelmét nem alakították ki.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-520: 1997. szabvány 528.1.4. pont, mely szerint: „ha a kábel húzó igénybevételnek van kitéve, akkor erre alkalmas kábelt és felerősítést kell választani, hogy a kábelek a súlyok miatt ne sérüljenek.”

9.) A kompresszor nyomásmérőjén a maximális megengedett nyomásérték nem volt megjelölve.

Vonatkozó előírás: a 9/2001. (IV.5.) GM rendelet 6. számú melléklet 3.3. a) pont, mely szerint:

„meg kell jelölni az alapvető legnagyobb/legkisebb megengedhető határértékeket;”

10.) A 9413. sz. fűrőgépen a kapcsoló BE-KI állását nem tüntették fel.

Vonatkozó előírás: az MSZ 6072-1:1984. 3.2 pont előírása.

11.) A 9413. sz. fűrőgépen a forgásirányt nem jelölték meg.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 25. §.

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 200[REDACTED]

P. H.

[REDACTED]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár